

臺南市西港區後營國民小學及金砂分校校園樹木專家學者會勘紀錄

113 年 2 月 29 日修訂

一、會勘時間：113 年 1 月 11 日 10 時 0 分。

二、與會人員

人員	單位	職稱	簽名
專家學者	國際樹藝協會 ISA 認證	樹藝師(TW-0210A)	盧昕宏(詳如簽到表)
學校	後營國小	校長	周國民
地方人士	後營里	里長	方隆民
地方人士	金砂里		鄭炳燭、蔡克雲

三、會勘結果

地點	樹種及數量	樹木健康評估	處置建議
本校東邊圍牆內球場邊	欖仁 5 棵	欖仁生長於校園球場及圍牆之受限空間，板根竄生至排水溝及圍牆，影響排水溝之排水功能、易使蚊蟲孳生，也造成圍牆破壞。此區欖仁經長期截幹修剪，樹木安全結構已不佳，且根系多處腐朽情形，不利移植後根系恢復生長，移植後之死亡率高。經專業考量評估風險及效益，建議移除此區欖仁	☒ 移除後因校地空間有限，在南邊草坪補植 風鈴木 (樹種) 5 棵 ☐ 移植至校內 (地點) 棵 ☐ 進行 ☐ 其他：
分校操場跑道周邊	黑板樹 32 棵、羊蹄甲 1 棵	1. 跑道旁黑板樹經截幹修剪，樹木結構安全性低；生育地被水泥覆蓋，根系生長不良導致小葉；且已有竄根影響跑道情形。建議將打開該地水泥鋪面，並將黑板樹移除。 2. 羊蹄甲為結構性較差之等勢幹，生育地被水泥、柏油覆蓋，且鄰近圍牆，建議移除。	☒ 移除後因校地空間有限，在周邊地坪補植 風鈴木 (樹種) 33 棵 ☐ 移植至校內 (地點) 棵 ☐ 進行 (病蟲害名稱) 防治 棵 ☐ 其他：

四、會勘照片(至少兩張，視實際會勘情形增列)



臺南市西港區後營國民小學

「後營國小東邊圍牆及周邊設施整建工程」案樹木移除移植評估實地勘查紀錄

一、勘查時間：113年 1 月 11 日

二、勘查地點：後營國小申請現地

三、會議主持人：周國民校長

四、出席人員：詳如簽到表

單位	姓名/職稱	簽名
專業單位	樹藝師 盧昕宏 Tu010A	盧昕宏
地方人士	方隆民 / 里長	方隆民
地方人士		
學校代表	校長	周國民
學校代表	總務主任	吳昭慧
學校代表	分校主任	謝淑娟

備註：本表倘不敷使用，請自行增列。

臺南市西港區後營國民小學

「後營國小金砂分校操場及周邊設施整建工程」案樹木移除移植評估實地勘查紀錄


- 一、勘查時間：113年 1 月 11 日
- 二、勘查地點：後營國小金砂分校申請現地
- 三、會議主持人：周國民校長
- 四、出席人員：詳如簽到表

單位	姓名/職稱	簽名
專業單位	樹藝師 詹昕宏 200210A	詹昕宏
地方人士	鄭炳燭	鄭炳燭
地方人士	蔡克雲	蔡克雲
學校代表	校長	周國民
學校代表	總務主任	吳昭慧
學校代表	分校主任	謝炳良

備註：本表倘不敷使用，請自行增列。

臺南市西港區後營國小金沙分校-校園樹木現勘評估報告

現勘日期：113 年 1 月 11 日 現勘人：盧昕宏 國際樹藝協會 ISA 認證樹藝師 (TW-0210A)

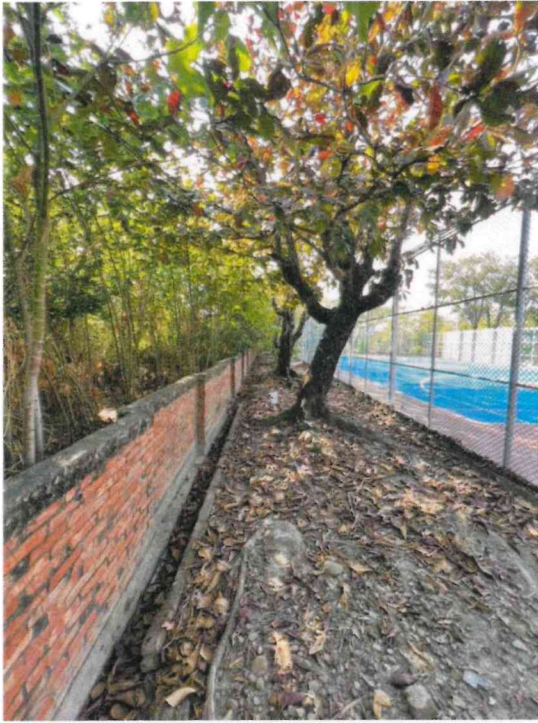

欖仁生長於校園球場及圍牆之受限空間，板根竄生至排水溝及圍牆，影響排水溝之排水功能、易使蚊蟲孳生，也造成圍牆破壞。此區欖仁經長期截幹修剪，樹木安全結構已不佳，且根系多處腐朽情形，不利移植後根系恢復生長，移植後之死亡率高。經專業考量評估風險及效益，建議移除此區欖仁，並以移除 1 株欖仁則補植 3 株原生樹種(樹徑 8-10 公分)之方式作生態補償。



羊蹄甲為結構性較差之等勢幹，生育地被水泥、柏油覆蓋，且鄰近圍牆，建議移除。



跑道旁黑板樹經截幹修剪，樹木結構安全性低；生育地被水泥覆蓋，根系生長不良導致小葉；且已有竄根影響跑道情形。建議將打開該地水泥鋪面，並將黑板樹移除，並以移除 1 株黑板樹則補植 3 株原生樹種(樹徑 8-10 公分)之方式作生態補償。